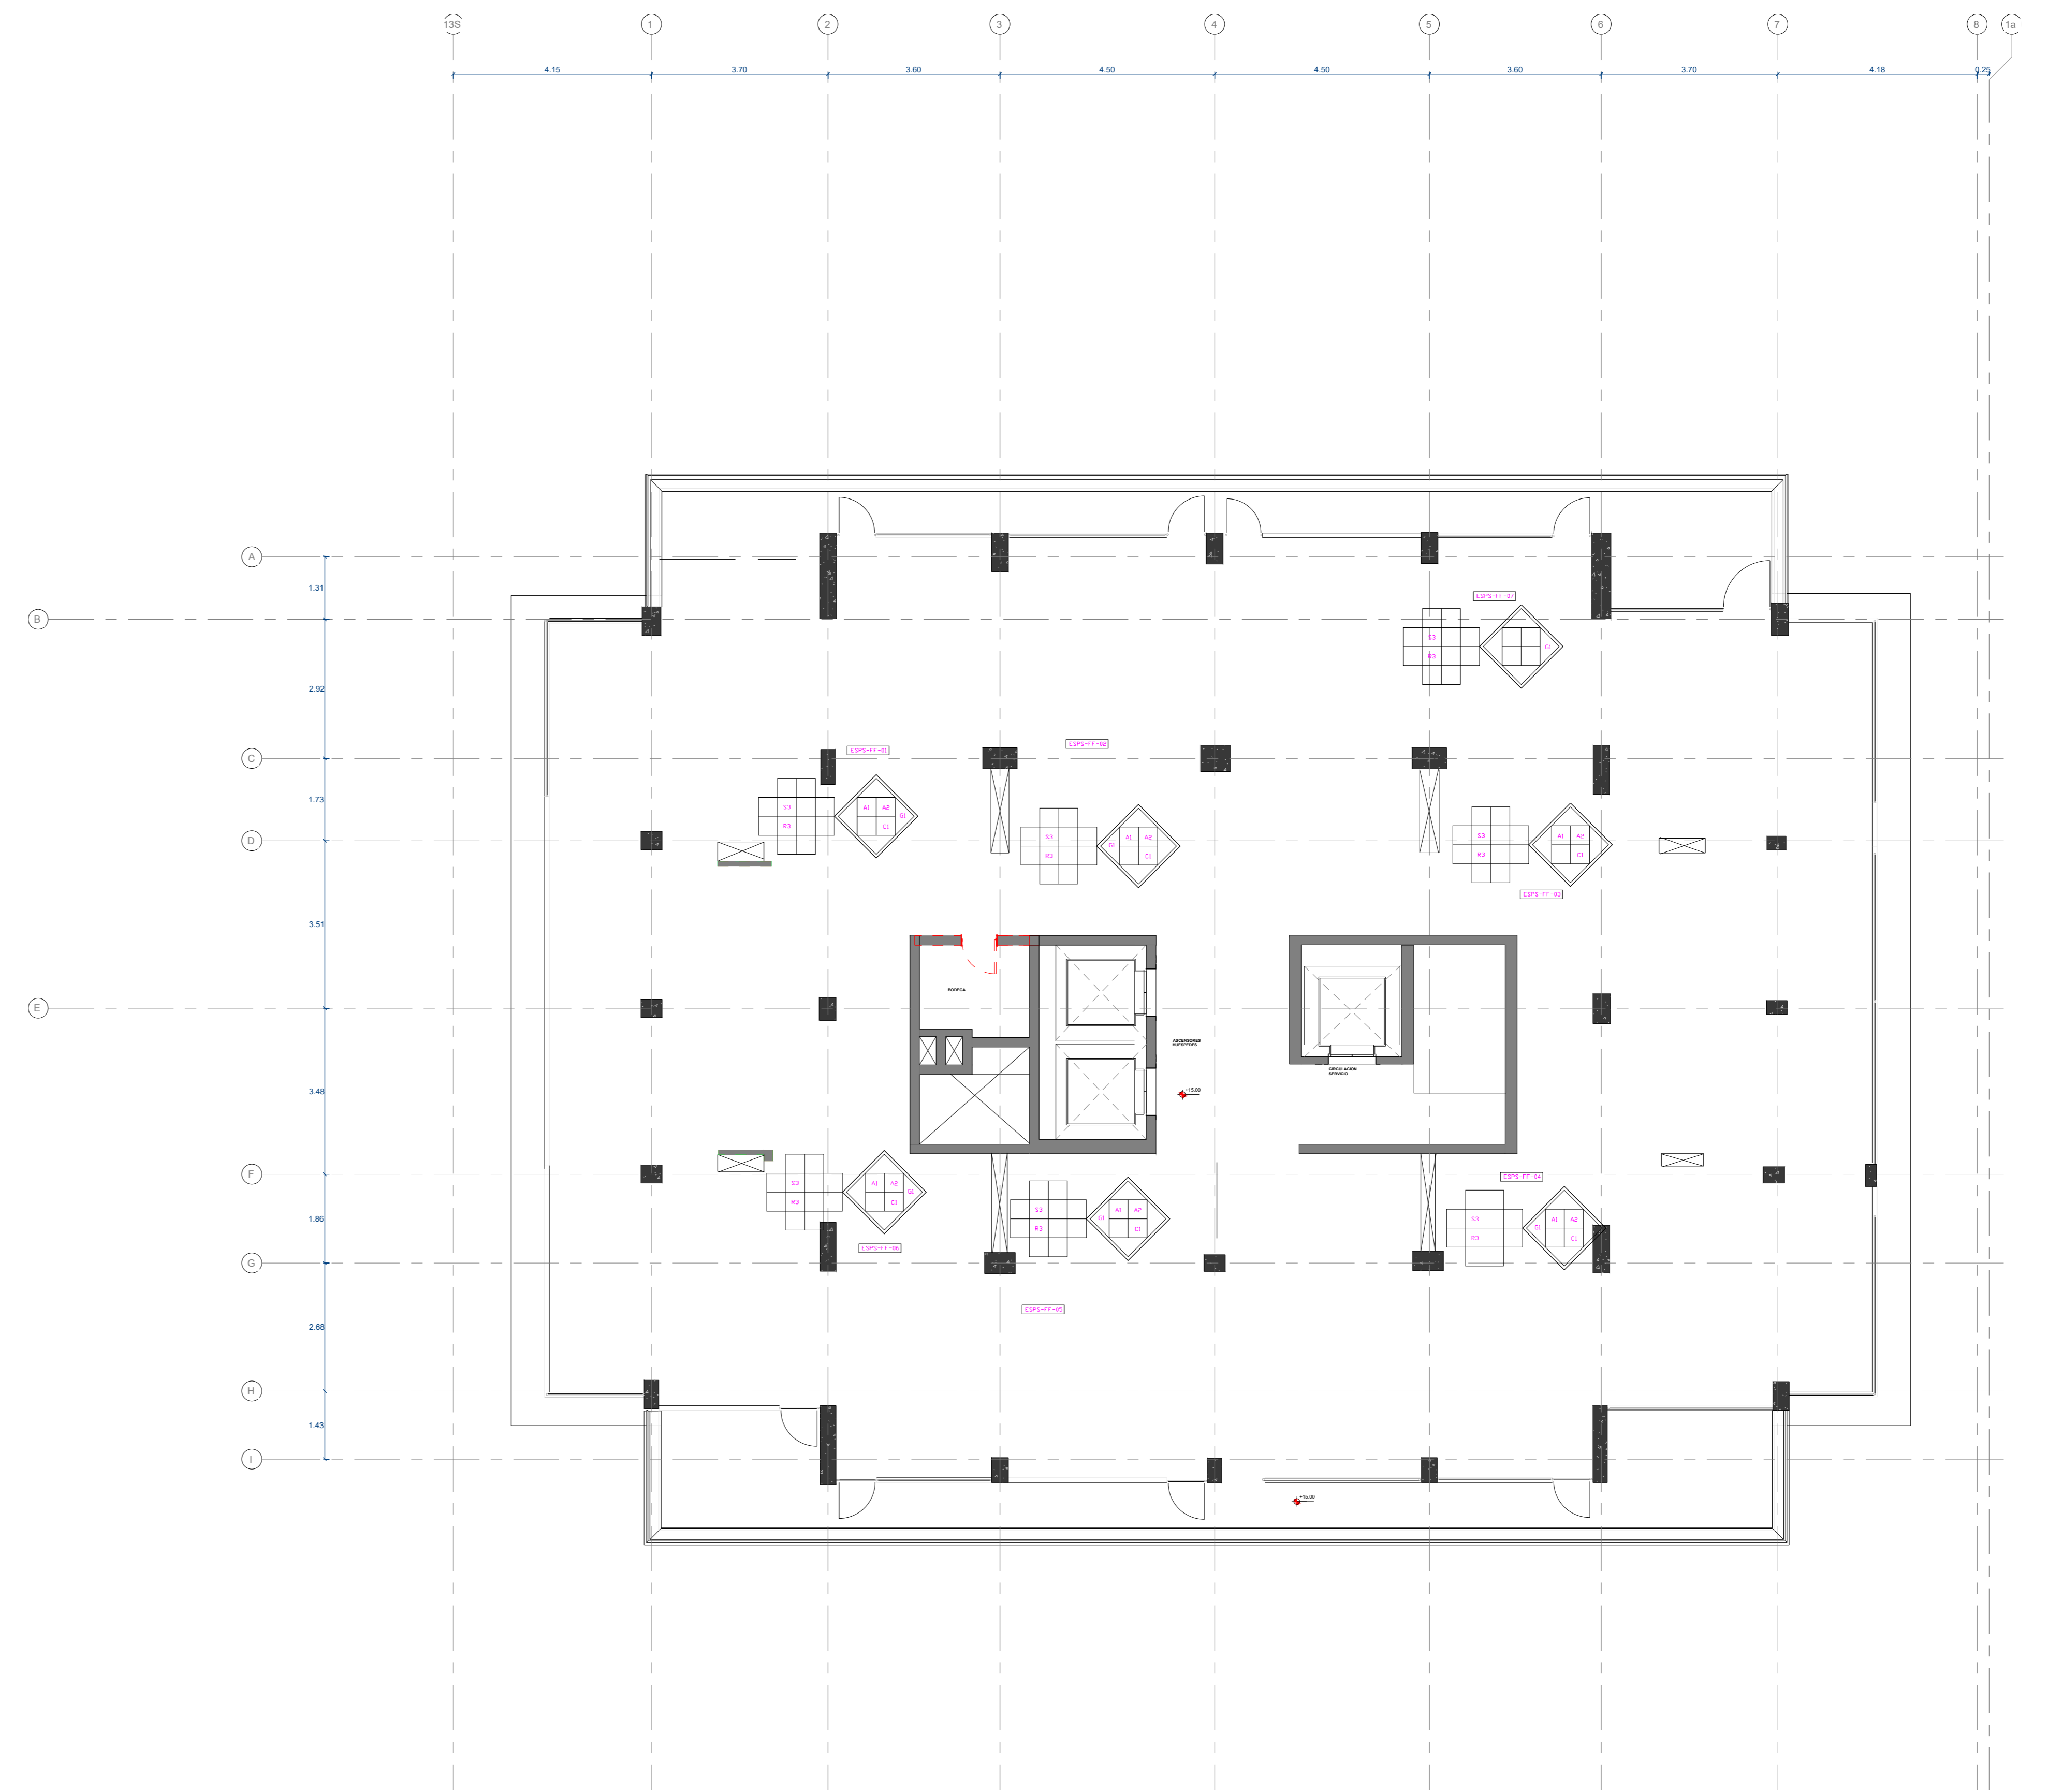
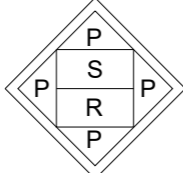

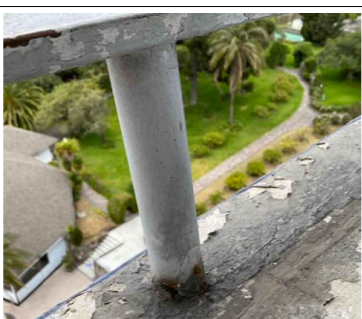


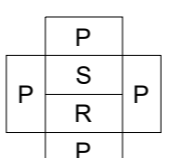




1 Piso 5 ACTUAL
1 : 75



2 Piso 6 ACTUAL
1 : 75

 PATOLOGÍAS NO ESTRUCTURALES		
DAÑOS A1 Desportillados 	DETERIOROS B1 Oxidación 	DEFECTOS C1 Espacio desprotegido 
Soluciones 1. Limpieza exterior. 2. Remoción de material afectado. 3. Acabado de los filos y superficie de concreto. 4. Renovación de nuevo material con especificaciones técnicas similares a las actuales. 5. Colocación de acabados, masilla y pintura.	Soluciones 1. Limpieza exterior. 2. Remoción de material afectado. 3. Acabado de los filos y superficie de concreto. 4. Colocación de nuevo material resistente al desgaste y humedad. 5. Colocación de acabados, masilla y pintura.	Soluciones 1. Limpieza exterior. 2. Remoción de material afectado. 3. Cambio de accesorios e instalaciones afectados. 4. Acabado de las superficies afectadas. 5. Colocación de acabados, masilla y pintura.
AGENTES DISTURBANTES G1 Instalación vista 		

 MATERIALIDAD	
PISOS S3 Hormigón 	CIELO RASO R3 Hormigón 

Diseño Arquitectónico	PROYECTO	REHABILITACIÓN HOTEL QUITO (PISO 5 Y PISO 6)	
Arc. Francisco Segovia	CONTIENE	Pisos 5 y 6	
	CLAVE CATASTRAL	10406 04 001	NUMERO DE PREDIO
			98963
	PROPIETARIO	Octubre 2021	
		ESCALA	
		1 : 75	
	PROFESIONAL	LÁMINA	
		ESPS-06	
Diseño Estructural	SELLOS		
TORRE FUERTE MSc. Ing. José Daniel Poveda Hinojosa C.I. 1717467225 Reg. Senescyt: 1027-13-1188607 / 380184100			
MSc. Ing. Carlos Andrés Celi Sánchez C.I. 103038691 Reg. Senescyt: 1031-08-827656 / 1001-14-86033674			
Pasaje Praga 53-16 y Av. Interoceánica, Cumbayá - Ecuador			
MEP I-BEAM Ing. Diego Poveda Calderín C.I. 1723303283 Reg. Senescyt: 1001-15-1434327			
Av. Isabela Católica - la Floresta Quito - Ecuador (+593) 0985815476			
URIBE SCHWARZKOPF MSc. Ing. Edgar Conchambay C.I. 1715901243 Reg. Senescyt: 1034-10-1021191			
Moreno Belido #200 & Av. Amazonas Quito, Ecuador			