




**BOMBEROS QUITO**

Salvamos **vidas**

**INFORME 002-DP-2023  
INFORME TÉCNICO PABELLÓN DE LAS  
NACIONES UNIDAS – PARQUE EL  
ARBOLITO**

FEBRERO-2023

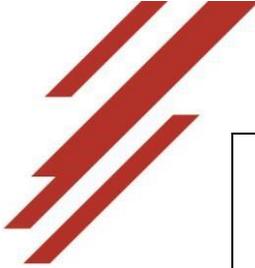

<b>CBDMQ</b>	<b>INFORME 002-DP- 2023</b> <b>INFORME TÉCNICO PABELLÓN DE LAS</b> <b>NACIONES UNIDAS – PARQUE EL ARBOLITO</b>	Quito, martes, 28 de febrero de 2023 <b>PÁGINA:</b> 2 de 8
--------------	--	---

## Contenido

ANTECEDENTES .....	3
ALCANCE .....	3
DESARROLLO .....	3
CONCLUSIONES .....	10
RECOMENDACIÓN.....	10



## ANTECEDENTES

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, a fin de indicar su razón de ser ha definido su Misión en los siguientes términos: “Somos una institución técnica dedicada a salvar vidas y proteger bienes, mediante acciones oportunas y efectivas para la prevención de incendios y atención de emergencias.”

El estatuto orgánico vigente del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito en su artículo 29 establece la Misión de la Gestión de Prevención y Seguridad Contra Incendios es Planificar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades en prevención y protección a la comunidad de los riesgos de incendio a fin de salvar vidas y minimizar las pérdidas materiales.

Mediante Resolución Nro. 007-CEC-2023 del 22 de febrero del 2023, suscrito por la Sra. Concejala Paulina Izurieta Molina, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, se solicita informe actualizado al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito “(...) *sobre la estructura del Pabellón de las Artes.*”

La funcionaria de la Dirección de Prevención y Seguridad Contra Incendios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito Ing. Deysi López, con fecha 28 de febrero de 2023, en conjunto con la Ing. Katy Torres Especialista de Apoyo Institucional, realizan la inspección del Pabellón de las Artes ubicado en las Av. 6 de Diciembre y Av. Tarqui.

## ALCANCE.

El alcance del presente informe técnico, se enfoca en presentar los resultados de la re inspección y verificación de cumplimiento de las observaciones técnicas en materia de prevención y protección contra incendios emitidas mediante informe No. 0019-DP-2022 de fecha 29 de agosto del 2022.


## DESARROLLO


### PABELLÓN DE LAS ARTES

Se realiza nuevamente el recorrido en el área del Pabellón de las Artes, el cual consta de un área bruta de 1000 metros cuadrados aproximadamente, distribuidos en un auditorio, tres aulas y área de oficinas.

Luego del recorrido realizado se verificó que se mantienen las observaciones emitidas en el informe No. 0019-DP-2022 de fecha 29 de agosto del 2022, las cuales se detallan a continuación:

1. Las instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado, cables sin protección, tomacorrientes y cajetines eléctricos sin tapa de protección.
2. Dispone de extintores sin boquillas en el auditorio, oficinas y aulas.
3. Debe completar iluminación de emergencia en el auditorio.
4. No dispone de pasamanos en las gradas de lado norte y los pasamanos del lado oeste se encuentran en mal estado.
5. El sistema de alarma manual contra incendios no se encuentra operativo.
6. No dispone de sistema de detección automática, panel de control y banco de batería de respaldo.

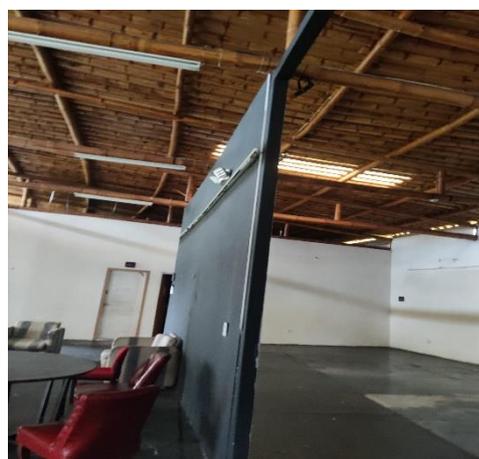**Fotografía No. 01** Ingreso Pabellón de las Artes**Fotografía No. 02** Pasillos.**Fotografía No. 03** Extintor sin boquilla.**Fotografía No. 04** Auditorio.

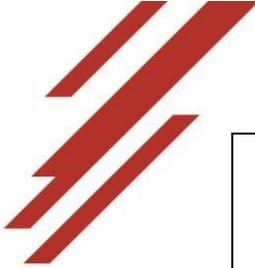

<b>CBDMQ</b>	<b>INFORME 002-DP- 2023</b> <b>INFORME TÉCNICO PABELLÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – PARQUE EL ARBOLITO</b>	Quito, martes, 28 de febrero de 2023 <b>PÁGINA: 9 de 8</b>
--------------	--	---



**Fotografía No. 05** Instalaciones eléctricas



**Fotografía No. 06** Tomacorrientes cajetines



**Fotografía No. 07** Sistema de alarma contra incendios



**Fotografía No. 08** Vías de evacuación.



**Fotografía No. 09** Gradas sin pasamanos.



**Fotografía No. 10** Pasamanos lado oeste



